

CONTRATO		FECHA :	noviembre
----------	--	---------	-----------

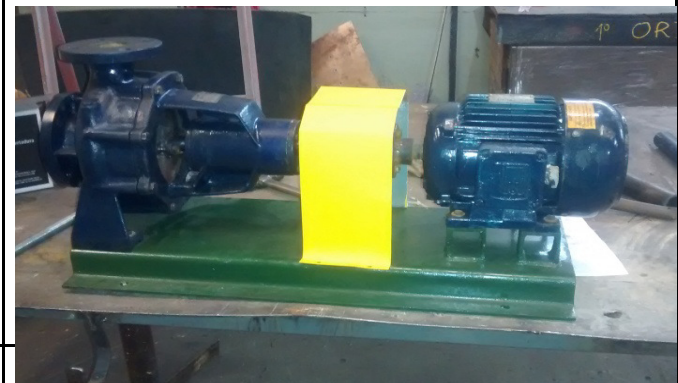
COLABORADORES	CAROLINA CALANDRIA
---------------	--------------------

JEFE DE OBRA	DIEGO TREJO
--------------	-------------

DESCRIPCION	REPARACION DE MOTO-BOMBA PUMPS MARZO N°5330-MOD.SVNT50160
-------------	---

DETALLES

LA BOMBA SE ENCUENTRA BLOQUEADA EN SU ROTACION, SE PROCEDE A DESARMAR Y SE ENCUENTRA CON MUCHO MATERIAL RESIDUAL EN LA PARTE DEL IMPULSOR BOLSAS DE NAILON Y LAMINAS METALICAS, SE LIMPIA COMPLETAMENTE SE REVISAN RODAMIENTOS DE BAJA DE BOMBA Y DE MOTOR, LOS MISMOS SE ALLAN EN OPTIMAS CONDICIONES, SE REvisa MANCHON DE GOMA, SE CONTROLA EJE, TURBINA IMPULSORA, CARCASA, LAS CUALES SE ALLAN EN OPTIMAS CONDICIONES, SE PRUEVA ELECTRICAMENTE EL MOTOR SE MIDE AISLACION, BOBINAS, FUGAS DE CORRIENTE, CAJA DE CONECCIONADO YY PALETAS DE VENTILACION, TODO EN OPTIMAS CONDICIONES. SE PROCEDE A PINTAR LAS PARTES Y A ARMAR EL EQUIPO. MEDICION DE FASES R 2,56, S 2,58 Y T 2,56.

**DESMONTAJE DE BOMBA****DESARME DE IMPULSOR****CONTROL DE ESTADO DE PARTES
MOVILES****BOMBA TERMINADA**Avance de obra : **%100**